# ラダープログラム例

本資料は、GTR-eco IPMギアモータとC1000の位置制御機能を使用して、エンコーダレスで位置決め制御を行う、簡単な実用例を紹介したものです。

本資料の回路構成、結線方法、プログラムなどは、エンコーダレス位置決め制御をご理解いただくための一例です。


本資料では、位置決め制御を行うにあたり、三菱電機株式会社製プログラマブルコントローラ「FX3U-32MT/ES |を使用しています。

## エンコーダレス位置決め制御の概要

GTR-eco IPMギアモータをC1000で制御すると、外部からの位置指令パルスに従い、エンコーダまたはPGを使用せずに、位置決め制御を行うことができます。

本章では、エンコーダレス位置決め制御のシステム構成と、注意事項を説明します。

## ■エンコーダレス位置決め制御のシステム構成

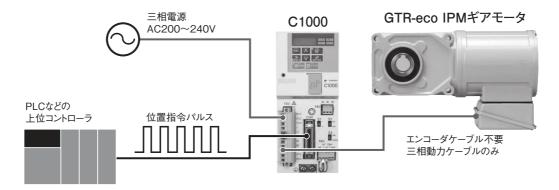

- ●エンコーダが不要なので、エンコーダとエンコーダケーブルのコスト、及びエンコーダケーブルの配線工数を削減できます。
- ●エンコーダ以外のシステム構成は、サーボモータを使用するときと同様です。PLCなどの上位コントローラから位置指令パルスを出力し、その指令パルスに従い、エンコーダレスで位置決め制御を行います。
- ●C1000に入力できる位置指令パルスは以下の2パターンです。
  - 1. ラインドライバ(300kHz以下。)
  - 2. オープンコレクタ(300kHz以下。制限抵抗が必要です。)
- ●C1000に入力できる位置指令パルスの信号形態は、以下の3パターンです。
  - 1. 符号+パルス列(正論理)
  - 2. CW+CCW(正論理)
  - 3.90°位相差二相パルス(4倍)
- ●モータ1回転あたりのパルス数は、以下のようになっています。
  - 1. 400W以下(4極): 2048パルス
  - 2. 750W以上(6極): 3072パルス
- ●C1000の位置決め制御に関連する機能として、上記設定の他に電子ギア比・スムージング・位置偏差過大検出レベルなどを設定することができます。
- ※C1000の機能の詳細については、C1000テクニカルマニュアルをご参照ください。

# ■エンコーダレス位置決め制御の注意事項

C1000の位置制御機能は、外部からの位置指令パルスに従い、エンコーダまたはPGを使用せずに位置制御を行うものです。 ただし、エンコーダまたはPGを使用せずに位置決め制御を行うため、以下の内容に注意してください。

- ●電源遮断、及び運転中にC1000の出力を遮断(ベースブロック)すると、C1000内部の位置情報がリセットされます。このため、電源 投入時、及びC1000の出力遮断後は、必ず外部で原点復帰してから位置決め制御を行うシーケンスにしてください。
- ●オーバーランを防止するために、ストッパを設置するなどして、機械的な保護を必ず外部で行ってください。
- ●直線駆動の用途で位置制御を行う場合、機械の破損を防ぐため、C1000パラメータに多機能接点入力の正転側駆動禁止「H1ー□□=4D」、逆転側駆動禁止「H1ー□□=4E」を設定してください。

※: 工場出荷時は「H1-05=4D」、「H1-06=4E」に設定済みです。

- ●位置決め精度は、モータの電気角換算で±10度です。
  - (4極のモータでは機械軸で±5度、6極のモータでは機械軸で±3.3度です。)
  - このため、精密な位置決め精度を必要としない用途にご使用ください。
- ●位置偏差過大検出は、位置制御を使用する場合に有効になる保護機能です。位置偏差過大検出レベルに、適切な値を設定してください。

※:工場出荷時は、以下の設定値になっています。


1. 400W以下: 122880 2. 750W以上: 184320


●モータ軸が負荷に回されないように、運転指令のON(閉)から0.5秒経過するまでブレーキなどで保持してください。

## 本使用例における装置の構成

#### ■装置のイメージ

モータが回転することにより、テーブルが水平方向に動きます。

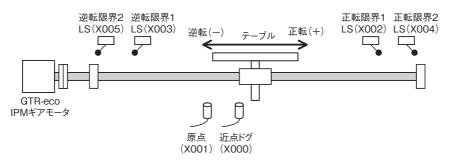

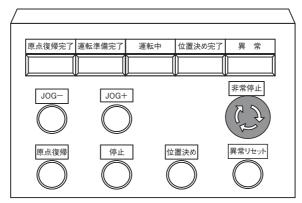

- ●本使用例では、原点復帰・JOG運転・1速絶対位置決め動作を行います。
- ●位置決めは、FX3Uの1速絶対位置決め命令を使用して、位置を指定します。 位置指令は、オープンコレクタ方式のパルス列(符号+パルス列)を出力します。
- ●バイアス速度・最高速度・加減速時間・原点復帰速度・クリープ速度・位置決め出力パルス数・出力パルス周波数を、FX3Uのデータレジスタに指定します。

## 本使用例における機能の説明

## ■保護動作

- 1. 非常停止(ブレーク接点)がOFFすると、FX3Uはパルス出力を停止し、C1000に外部異常を出力します。この時モータはフリーラン 停止します。原点復帰が完了している場合は、原点復帰完了をリセットします。
- 2. C1000が異常を表示している場合は、異常を取り除いた後、異常リセット指令をONすると、C1000の異常をリセットできます。
- 3. 正転限界1LSがOFFすると、正転方向のパルス出力を停止します。このとき、逆転方向に駆動することは可能です。
- 4. 逆転限界1LSがOFFすると、逆転方向のパルス出力を停止します。このとき、正転方向に駆動することは可能です。
- 5. 正転限界2LS、または逆転限界2LSがOFFすると、C1000パラメータの非常停止時間「C1-09」の時間で減速停止します。 このとき、OFFしたリミットスイッチの反対方向に駆動することは可能です。 原点復帰が完了している場合は、原点復帰完了をリセットします。

## ■原点復帰(原点サーチ)

- 1. 原点復帰指令がOFF→ONすると、原点復帰速度で逆転方向に移動します。
- 2. 近点ドグ信号がONすると、クリープ速度まで減速します。
- 3. 近点ドグがON→OFF後に、原点信号がONすると、パルス出力を停止します。
- 4. パルス出力停止後C1000にクリア信号を出力し、C1000の位置偏差カウンタをリセットします。
- 5. FX3Uの現在値レジスタをリセットし、原点復帰完了をONします。
- 6. テーブルが近点ドグよりもモータ寄りの位置で原点復帰を行うと、逆転方向に移動し、逆転限界1LSを検出すると正転方向に移動します。正転方向で近点ドグを通過すると、再び逆転方向に切り替わり、原点復帰動作を開始します。

# ■JOG運転

- 1. 原点復帰が完了していなくても、JOG運転は可能です。
- 2. FX3Uのデータレジスタ「DO」に、出力パルス周波数を指定します。
- 3. JOG+指令がONしている間、正転方向に「DO」の周波数で移動します。
- 4. JOG-指令がONしている間、逆転方向に「DO」の周波数で移動します。

#### ■1速絶対位置決め

- 1. FX3Uのデータレジスタ「D2」に、絶対位置アドレスを指定します。
- 2. FX3Uのデータレジスタ「D4」に、出力パルス周波数を指定します。
- 3. 原点復帰完了がONしているときに位置決め指令がOFF→ONすると、「D41の周波数で、「D21の位置に移動します。

### C1000のパラメータ設定

本使用例においては、工場出荷時のパラメータで位置決め制御を行うことが可能です。しかし、非常停止時間・電子ギア比などの設定値は、装置に合わせて変更する必要があります。ここでは、装置の構成によって変更が必要なパラメータの一例を紹介します。


# ■装置の構成によって、変更が必要なパラメータの一例

パラメータNo.	名称	内容		
C1-09	非常停止時間	正転限界2LS、または逆転限界2LSがOFFすると、非常停止時間で減速停止します		
d9-□□	位置制御	位置制御に関連するパラメータ		
H1	多機能接点入力	外部入力端子機能を割り付けます		
H2	多機能接点出力	外部出力端子機能を割り付けます		

- ●パラメータNo.d9-□□では、位置決め指令方法の選択・電子ギア比・スムージングなど、位置決めに関連する機能を設定します。
- ※この他にも、C1000には多数のパラメータがあります。
  - C1000の操作方法、及びパラメータの詳細については、C1000テクニカルマニュアルをご参照ください。

# 信号の割り付け


# ■C1000の接続例(シンクモード)

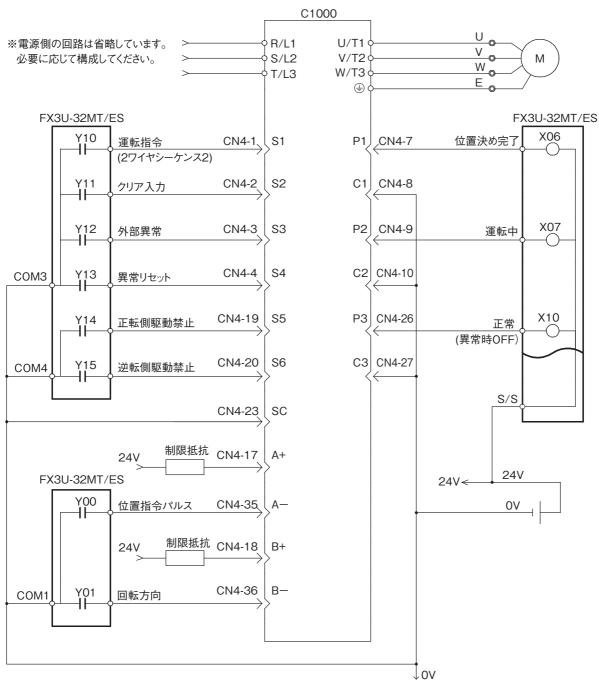

- ●この接続例は、シンクモードで配線しています。
  - 1. C1000のディップスイッチS3を「シンク」に設定してください。(初期設定はシンクです)
  - 2. FX3Uの端子「S/S」に「24V」を入力してください。
- ●制限抵抗は、位置指令パルスがオープンコレクタの場合に接続します。 24V入力では2.2kΩ(1W以上)の抵抗を接続してください。 入力電圧によって、制限抵抗の抵抗値が異なります。
- ※詳細については、C1000テクニカルマニュアルをご参照ください。

# ■FX3Uの入出力信号接続例



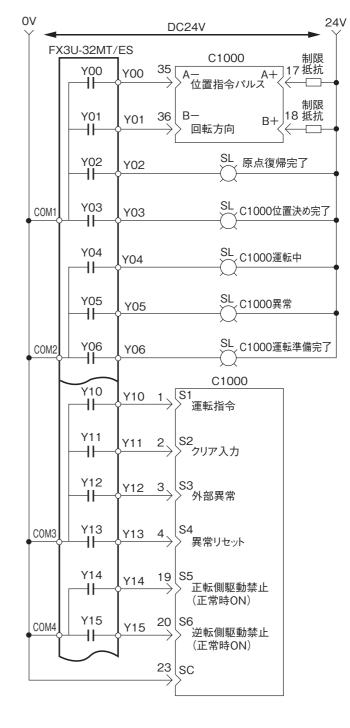

プログラム作成例

## ■本プログラム例におけるデータレジスタの設定

本プログラム例では、位置決めに関連する設定値を、FX3Uのデータレジスタに格納しています。 ここでは、本プログラム例で設定するデータレジスタについて説明します。

# ■一般用データレジスタの設定

デバイスNo.	名称	データ長	内容		
D0	JOG 出力パルス周波数(Hz)	32bit	JOG動作の速度 範囲:10~100,000(Hz)		
D2	絶対位置アドレス	32bit	位置決め動作の目標位置(絶対位置指令パルス) 範囲: -999,999~999,999		
D4	位置決め 出力パルス周波数(Hz)	32bit	位置決め動作の速度 範囲: 10~100,000(Hz)		

- ●JOG動作では、「DO」の周波数でパルスを出力します。
- ●位置決め動作では、「D4」の周波数で、「D2」の位置に移動します。
- ※本プログラム例において、「DO」「D2」「D4」に値を格納するラダープログラムは作成していません。 ラダー上で設定値を格納する場合は、お客様でラダープログラムを作成してください。 このとき、設定値が設定範囲を越えないよう、ご注意ください。

# ■特殊用データレジスタの設定

デバイスNo.	名称	データ長	設定値	内容
D8342	Y00用 バイアス速度(Hz)	16bit	0	スタート時の速度 範囲: 最高速度の1/10(Hz)以下
D8343	Y00用 最高速度(Hz)	32bit	100,000	出力パルス周波数の上限 範囲 : 10~100,000(Hz)
D8345	Y00用 クリープ速度(Hz)	16bit	1,000	原点復帰時、近点ドグがONで低速になる速度 範囲:バイアス≤クリープ≤32767(Hz)
D8346	Y00用 原点復帰速度(Hz)	32bit	50,000	原点復帰時の速度 範囲 : バイアス≤原点≤最高速度(Hz)
D8348	Y00用 加速時間(ms)	16bit	100	バイアス速度から最高速度に到達するまでの時間 範囲:50~5,000(ms)
D8349	Y00用 減速時間(ms)	16bit	100	最高速度からバイアス速度に到達するまでの時間 範囲:50~5,000(ms)
D8464	Y00用 クリア信号デバイス指定	16bit	H11	クリア信号の出力先デバイス番号 16進数(8進数の表現)で書き込む(左設定値ではY11)

- ●D834□は、位置指令パルスを出力するデバイス「YOO」に関連付けられた特殊データレジスタです。 D834□に格納する設定値は、ラダープログラム上で指定しています。 (FX3UのプログラムRUN後1スキャン時に格納します。)
- ※パルスを出力するデバイス番号によって、使用できる特殊補助リレー・特殊データレジスタのデバイス番号が変わってきます。 詳細については、三菱電機株式会社「FX3G・FX3U・FX3UCシリーズマイクロシーケンサユーザーズマニュアル[位置決め制御編]]をご参照ください。

## ■ラダープログラム例

本ラダープログラムは、三菱電機株式会社製シーケンスプログラミングツール 「GX Developer Version 8.95Z」で作成したものです。

```
X011
    X010
 0
    \dashv \vdash
            \dashv
                                                                                 (Y010
                                                                                C1000
   C1000 非常停止
                                                                                 運転指令
   正常
          ブレーク接点
                  X007
                   11
                                                                                 (M0
                                                                                 運転準備
                  C1000
                                                                                 完了
                  運転中
   X011
    -1/-
                                                                                 (Y012
                                                                                         )—
                                                                                C1000
    非常停止
                                                                                 外部異常
    ブレーク接点
   X010
           X017
 7
                                                                                 (Y013
           \dashv
                                                                                         )—
    \dashv t
   C1000
           異常リセット
                                                                                 C1000
                                                                                 異常リセット
   正常
           指令
    MO
10
    \dashv
                                                                                 (M8349 )
   運転準備
                                                                                 Y000用
                                                                                 パルス出力
   完了
                                                                                 停止指令
           X004
    Y001
                  M8348
            -1/-
     \dashv \vdash
                   \dashv\vdash
    回転
           正転限界
                   Y000用
    方向
            LS2
                  位置決め
          ブレーク接点
                  命令駆動中
    Y001
           X005
     #
            #
    回転
           逆転限界
    方向
            LS2
          ブレーク接点
                                                               ※〈PLC用 正転限界リミットスイッチ〉
    X002
    \dashv H
                                                                                 (M8343 )-
21
                                                                                 Y000用
    正転限界
                                                                                正転極限
   LS1
ブレーク接点
                                                               ※〈PLC用 逆転限界リミットスイッチ〉
    X003
24
    \dashv t
                                                                                 (M8344
                                                                                 Y000用
    逆転限界
                                                                                逆転極限
     LS1
   ブレーク接点
                                                             ※〈C1000用 正転限界リミットスイッチ〉
   X004
27
    \dashv\vdash
                                                                                 Y014
                                                                                C1000
    正転限界
                                                                                 正転側
     LS2
   ブレーク接点
                                                                                 駆動禁止
                                                                                 通常ON
```


H2タイプ 直交軸


Fタイプ 中空軸・中実軸

F3タイプ 同心中空軸・同心中実軸


モータ部・ブレーキ部 仕様

技術資料

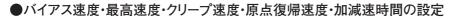

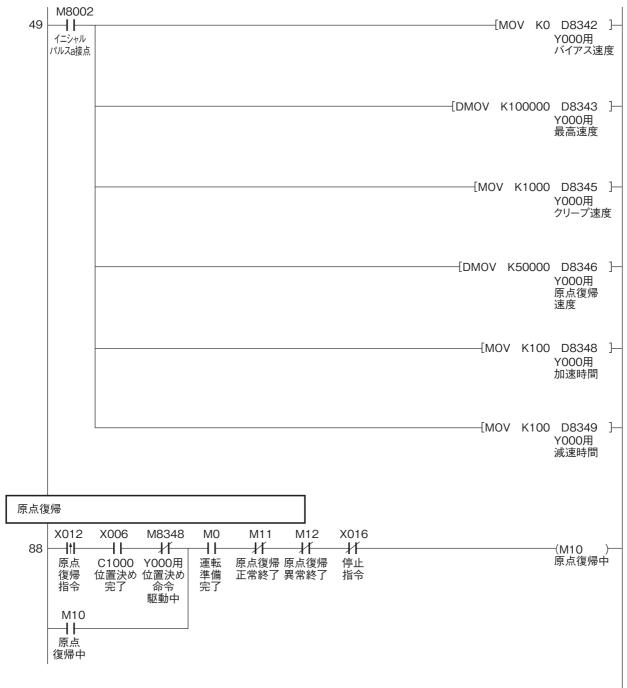

```
※〈DOGサーチ付原点復帰命令
                                                                                              \rangle
      M10
                                                               X000
 99
      \dashv
                                                       -{DSZR
                                                                       X001
                                                                              Y000
                                                                                      Y001
                                                               近点ドグ 原点
                                                                              パルス出力 回転方向
      原点
     復帰中
             M8029
                                                                                     (M11
              +
             命令実行
完了
                                                                                     原点復帰
                                                                                     正常終了
             M8329
              \dashv\vdash
                                                                                     (M12
                                                                                     原点復帰
            位置決め
            命令異常完了
                                                                                     異常終了
      M11
                      M0
                            X004
                                    X005
116
      \dashv\vdash
                             \dashv\vdash
                                                                                     (M1
                      +
                                     \dashv\vdash
     原点復帰
                                                                                     原点復帰
                    運転準備
                           正転限界
                                    逆転限界
                                                                                     完了
     正常終了
                      完了
                             LS2
                                     LS2
                           ブレーク接点 ブレーク接点
       M1
              M10
       +I+
              #
                                                                                     Y002
              原点
                                                                                     原点復帰
       原点
      復帰
             復帰中
                                                                                     完了表示
      完了
JOG運転
      X006
             M8348 X013
                                                   M21
                            X002
                                   X004
                                            MO
125
       \dashv \vdash
              #
                      \dashv \vdash
                             -11-
                                     \dashv \vdash
                                            +F
                                                    #
                                                                                     (M20
     C1000
             Y000用
                            正転限界
                                    正転限界
                                           運転準備
                                                                                     JOG+
                    JOG+指令
                                                    JOG+
     位置決め
                                                                                     移動中
             位置決め
                             LS1
                                     LS2
                                            完了
                                                   異常終了
      完了
              命令
                           ブレーク接点 ブレーク接点
              駆動中
      M20
       +
      JOG+
      移動中
                                                                      ※〈JOG+ 相対位置決め命令〉
      M20
135
      \dashv\vdash
                                                                            Y000
                                                 -{DDRVI K999999
                                                                   D0
                                                                                      Y001
                                                                   JOG
                                                                            パルス出力 回転方向
      JOG+
                                                                   出力パルス
      移動中
                                                                   周波数
             M8329
              \dashv \vdash
                                                                                     (M21
            位置決め
命令異常
                                                                                     JOG+
                                                                                     異常終了
              完了
```

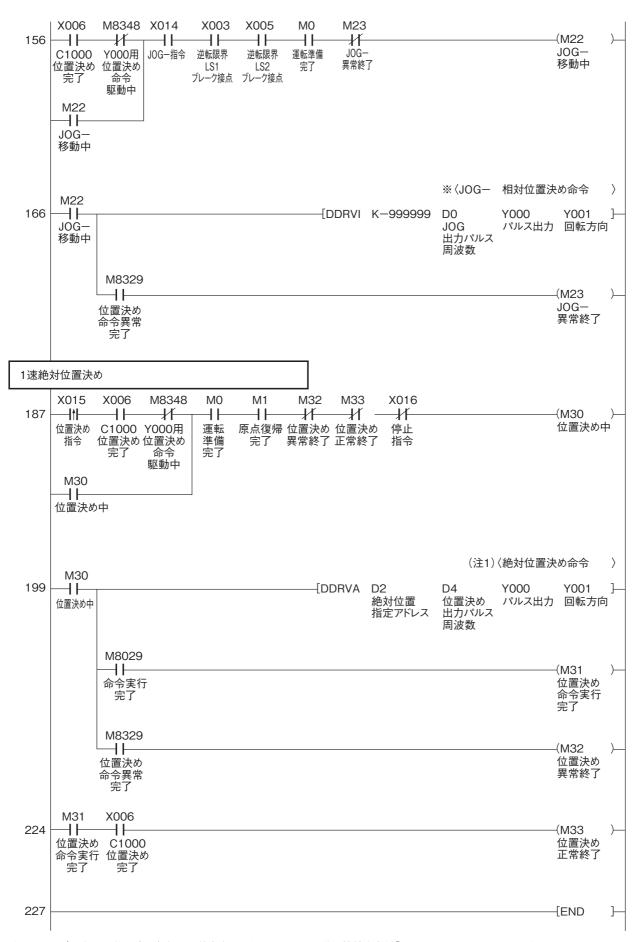

注1. ラダープログラムの位置決め命令、その他命令の詳細については、三菱電機株式会社「FX3G・FX3U・FX3UCシリーズマイクロシーケンサ ユーザーズマニュアル[位置決め制御編]」をご参照ください。